

Čištění

Péče o povrchy



Než začnete

Průvodce prvním mytím, každodenní péčí a intenzivními zásahy. Metodu volit podle povrchu a zbytku, s dokumentovanými alternativami více výrobců.

Jak příručku používat

Určit povrch a zbytek, pak zvolit kompatibilní zásah. Alternativy FILA, Mapei, Kerakoll, Litokol, Faber a Lithofin se řídí vlastními technickými listy.

OBSAH

01	Před výběrem výrobku	3
02	Metoda mytí	4
03	Cementové a minerální zbytky	6
04	Zbytky epoxidové pryskyřice	7
05	Běžné čištění	8
06	Skvrny a intenzivní čištění	10
07	Dekory a citlivé povrchy	11
08	Organizace údržby	12

Před výběrem výrobku

Zásah určují tři informace: exponovaný povrch, druh zbytku a vyzrálост materiálů pokládky.

KONTROLA	ROZHODNUTÍ
Základní dlaždice nebo dekor	U dekoru postupovat podle samostatného protokolu. Automaticky nepřenášet použití kyselin či odmašťovačů.
Cement, vodní kámen či soli	Čistič minerálních zbytků posoudit pouze na kyselinovzdorných plochách a spárách.
Epoxidová hmota nebo pryskyřice	Rozlišit čerstvý a tvrdý zbytek a použít systém dané hmoty.
Mastnota či organická špína	Začít neutrálním čističem; přetrvává-li špína, posoudit vhodný odmašťovač.
Neznámá látka	Diagnostikovat na malé ploše. Nehromadit pokusy s různými látkami.

Chránit citlivé kovy, přírodní kámen, dřevo, nátěry, zařízení a odtoky. Čist etiketu, technický a bezpečnostní list přesného výrobku; zajistit požadované větrání a ochranu. Nemíchat čističe, zejména kyseliny a chlorové přípravky. Vyloučit kyselinu fluorovodíkovou a její deriváty agresivní vůči keramice.

Metoda mytí

Dávka, čas, mechanické působení a sběr kapaliny fungují společně. Samotné zvýšení koncentrace nezaručuje lepší výsledek.

Připravit

Vysát či sebrat prach a zrnka bez tahání po povrchu. Vymezit plochu a chránit neslučitelné prvky. Odměřit čistič určeným dávkovačem a připravit přesné ředění; význam poměru musí odpovídat výrobci.

Pracovat a sbírat

Rovnoměrně rozdělit, dodržet dobu kontaktu a použít nejmírnější účinnou mechaniku. Na strukturovaných plochách upřednostnit měkký kartáč vhodný pro reliéf. Špinavou vodu odsát mokrým vysavačem či sebrat čistým nástrojem; roztok často měnit. Pouhé odpaření ponechá zbytky na podlaze.

Opláchnout a ověřit

Opláchnout čistou vodou podle listu. U kyselin, koncentrovaných odmašťovačů a odstraňování pryskyřic je důkladný sběr a oplach zásadní. Označení bez oplachu platí jen pro danou dávku a podmínky běžného čističe.

Po vyschnutí zkontrolovat čelním i bočním světlem. Přetrvává-li povlak, určit, zda jde o hmotu, čistič, soli či trvalou změnu. Před opakováním zásahu opravit diagnózu.



Obrázek z katalogu Brera

SCHÉMA 01

Zbytky je třeba odstranit

Mytí znamená uvolnit a sebrat špínu. Odpařením kapaliny se opět usadí.

01


Připravit



Odstranit zrnka

02


Umýt

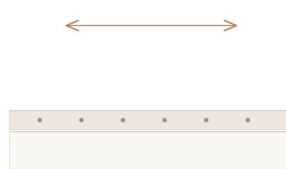

Předepsaná dávka a čas

03


Odsát

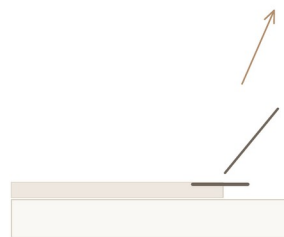

Odstranit špinavou tekutinu

04

Zkontrolovat

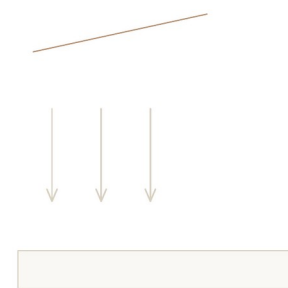

Opláchnout a osušit

SCHEMATICKÉ ŘEZY POVRCHEM

Před

Sebrat zrnka, chránit citlivé prvky a odměřit dávku.

Během

Dodržet dobu kontaktu a kompatibilní mechaniku, nenechat výrobek zaschnout.

Po

Sebrat špinavou kapalinu, podle potřeby opláchnout a zkontrolovat suchý povrch.

Schematické řezy bez měřítka. Metodu přizpůsobit povrchu a listu čističe.

Cementové a minerální zbytky

První mytí odstraňuje spárovací povlak a stavební zbytky kompatibilní s čističem. Nenahrazuje odstranění čerstvého materiálu.

Před kyselým ošetřením

Určit hmotu a vyčkat potřebné odolnosti vůči mytí. Kyseliny nepoužívat na nevyzrálé spáry, vápenaté kameny, kovy či citlivé povrchy. Opracovanou nebo dekorovanou keramiku zvlášť ověřit. Hrubé nánosy opatrně odstranit bez poškrábání.

VÝROBCE	VÝROBEK K POSOUZENÍ	FUNKCE
FILA	DETERDEK PRO	Cementové a minerální zbytky
Mapei	UltraCare Keranet	Cementové zbytky na kyselinovzdorných plochách
Kerakoll	Delta Plus	Nánosy a minerální zbytky
Litokol	X-Cleaner	Koncentrovaný kyselý čistič
Faber	CEMENT REMOVER 2.0	Kompatibilní zbytky pokládky a usazeniny

Dokumentovaný příklad

Italský list DETERDEK PRO uvádí pro čištění po pokládce ředění 1:5 až 1:10 ve vodě: jeden díl výrobku plus pět či deset dílů vody. Předem navlhčit, pracovat na malých plochách vhodným nástrojem, sebrat roztok a opláchnout. Nepoužívat na horký materiál; uvedený rozsah je 5–30 °C.

Tato dávka platí pro DETERDEK PRO. Nepřenášet ji na Keranet, Delta Plus, X-Cleaner či CEMENT REMOVER 2.0. Při změně výrobku či listu aktualizovat postup stavby.

Zbytky epoxidové pryskyřice

Čistič cementu není automatickou odpovědí na epoxidový povlak. Okamžik zásahu mění výrobek a metodu.

SITUACE	POSTUP ZÁSAHU
Během spárování	Dodržet mycí interval pryskyřice. Použít vodu, nástroje a přísady výslovně určené systémem.
Čerstvý povrchový povlak	Použít čistič určený pro daný zbytek a povrch. Pracovat na malých úsecích a důkladně sbírat.
Ztvrdlý zbytek	Posoudit speciální odstraňovač, i gel pro svislé plochy. Před plošným použitím provést úplnou zkoušku.
VÝROBCE	PŘÍKLADY A ROZDÍLY
Mapei	UltraCare Kerapoxy Cleaner pro čištění při spárování; UltraCare Epoxy Off Gel pro ztvrdlé zbytky podle listu.
Kerakoll	Fuga-Soap pro povlak Fugalite; Fuga-Shock pro odolné zbytky podle listu a compatibility.
Litokol	Starlike Care, kapalný; Starlike Wall Care pro svislé plochy; Starlike Care Pro pro zvláštní zásahy na zbytcích podle listu.
FILA	CR10 pro epoxidové zbytky na površích povolených listem.

Požadovaná doba působení nesmí znamenat nekontrolované vystavení tmelů, nátěrů či dekorů. Zkouška musí zahrnout spáru i hrany. V reliéfu bránit hromadění v dutinách. Nakonec sebrat a opláchnout podle pokynů.

Epoxidové čističe nejsou automaticky vhodné pro dekorativní pryskyřice, kovy či listy. Slovo pryskyřice v obkladu a spárovací hmotě nedokládá jejich kompatibilitu.

Běžné čištění

Četnost závisí na provozu a množství špíny. Dávka závisí na čističi, nikoli na velikosti místnosti.

VÝROBEK

DOKUMENTOVANÝ POKYN

FILA CLEANER PRO

Běžné čištění. Při 1:200 odpovídá dávka 25 ml do 5 litrů vody; dodržet podmínky použití bez oplachu.

Mapei UltraCare MultiCleaner

Pro běžné čištění ředit 1:200, tedy 50 ml do 10 litrů vody. Koncentrovanější roztoky vyžadují oplach.

Litokol X-Cleaner Shine

Běžný čistič z aktuální řady. Použít dávku v listu zakoupeného výrobku.

Faber FLOOR CLEANER

Pro málo savé plochy list uvádí jedno víčko do 5 litrů. Bez znalosti objemu víčka nepřevádět na mililitry.

Přizpůsobit nástroj

Před mytím vysát zrnka. Použít čisté mikrovlákně či jiný měkký nástroj; na Grip kartáč vhodný pro mikrostrukturu. Na velkých plochách může vhodný mycí vysavač zlepšit sběr. Kartáče a pady nejprve vyzkoušet; jejich barva univerzálně neurčuje abrazivitu.

Předcházet filmům


Bez doložené potřeby nepřidávat vosk, mastná mýdla ani lešticí přísady. Zůstanou-li stopy či šmouhy, nejprve ověřit předávkování a oplach. Povrch může působit špinavě kvůli filmu čističe.

Zdejší dávky platí pouze pro jmenované výrobky. Před použitím mají přednost aktuální etiketa a list. U dekorů a speciálních povrchů zůstává nutná zvláštní kompatibilita.

SCHÉMA 02

Odměřit dávku

Dávkovač brání tomu, aby běžný čistič zanechal film.

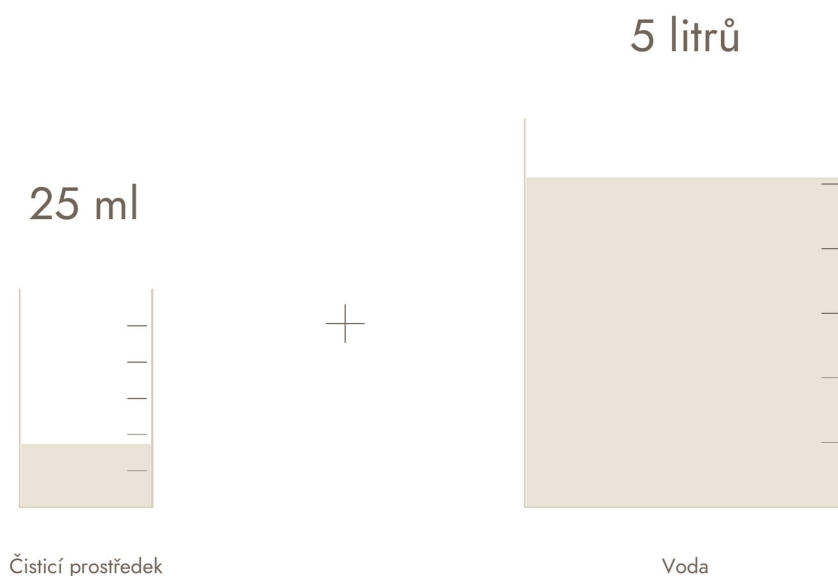

FILA CLEANER PRO · BĚŽNÉ ŘEDĚNÍ 1:200

Příklad

Pro FILA CLEANER PRO odpovídá běžné ředění 1:200 dávce 25 ml do 5 litrů vody.

Podmínka

Použití bez oplachu platí pouze při dávce a podmínkách výrobce.

Omezení

Dávku nepřenášet na jiné výrobky. Vždy ověřit aktuální list a povrch.

Objemy jsou uvedeny v příkladu; nádoby nejsou kresleny v objemovém měřítku.

Skvrny a intenzivní čištění

Zasáhnout před hromaděním špíny a vybrat skupinu čističe podle látky a povrchu.

ZBYTEK	PRVNÍ POSTUP	POZOR
Tuk a zbytky potravin	Sebrat, poté neutrální čistič; podle potřeby vhodný odmašťovač.	Opláchnout; chránit hliník, nátěry a dekory.
Vodní kámen a minerální soli	Kompatibilní kyselý čistič, místně.	Vyloučit citlivé materiály a nevyzrálé spáry.
Epoxidový povlak	Odstraňovač odpovídající stupni vytvrzení.	Nepřenášet automaticky na listry či dekorativní pryskyřice.
Vosk či polymerní film	Určit úpravu; kompatibilní odstraňovač vosku.	Nenanášet nový film na starý.
Rez či kovové stopy	Speciální výrobek a místní zkouška.	Nezaměnit škrábanec za skvrnu.
Barvy, inkousty, silikon	Určit materiál; selektivní čistič podle jeho výrobce.	Bez univerzálního rozpouštědla či čepele na povrchu.

Alternativy pro mastnou špínu

FILA PS87 PRO, Mapei UltraCare HD Cleaner, Litokol X-Cleaner Scrub a Lithofin KF Intensive Cleaner jsou možnosti odmaštění či odstranění filmů podle jednotlivých listů. Nemají společné dávkování. Před použitím ověřit aktuální list zakoupeného výrobku.

List PS87 PRO rozlišuje ředěné odmaštění od dalších použití: lokální odstranění skvrny nepřenášet na celou podlahu. Vždy pracovat na zkušební ploše, sebrat špínu a opláchnout podle pokynů.

Dekory a citlivé povrchy

Čištění musí odpovídat exponovanému reliéfu, nanesené vrstvě či povrchové úpravě i samotnému základu.

Samostatný postup

Jemně odstranit prach měkkou utěrkou. Je-li povrch omyvatelný, použít málo vody a výslovně kompatibilní neutrální čistič bez stojaté kapaliny. Odstranit zbytky a osušit bez oděru. Před kyselinami, silnými alkáliemi či rozpouštědly si pro usazeniny a skvrny vyžádat postup dle kódu a povrchu.

Kdy zastavit

Zastavit při přenosu barvy na utěrku, změně lesku, matnění, bobtnání či změně reliéfu. Po zaschnutí fotografovat a uchovat název, skutečnou dávku a dobu působení.

Bez zvláštního potvrzení kompatibility nepoužívat drátěnky, abrazivní prášky, melaminové houby, páru ani vysoký tlak. Na dekorovaný líc nelepit pásy a změny neleštit abrazivními nástroji.

Honed a Opus vyžadují pozornost také vůči zrnkům a látkám měnícím tření. Úspěšné čištění jim nepřidává novou protiskluznost ani shodu DCOF.



Obrázek z katalogu Brera

Organizace údržby

Stručný opakovatelný postup je užitečnější než seznam výrobků bez vazby na skutečnou podlahu.

EVIDENCE OBJEKTU	ÚDAJE K UCHOVÁNÍ
Povrch	Série, kód, povrch, šarže a prostředí.
První mytí	Datum, hmota, čistič, dávka, čas, nástroj a fotografie za sucha.
Běžné čištění	Přesný výrobek, dávka, četnost, nástroj a potřeba oplachu.
Intenzivní zásahy	Skvrna, vyzkoušené ošetření, výsledek a dotčené plochy.
Kontroly	Stav spár, tmelů, odtoků a přítomnost filmů.

Kdy přezkoumat metodu

Aktualizovat při změně povrchu, čističe, typu špíny či stroje. Nová etiketa nebo obchodní název nezaručují shodné složení. Pokud podmínky nejsou srovnatelné, zkoušku opakovat.

Uchovat pracovní pokyny

Uchovat technické a bezpečnostní listy skutečně použitých výrobků spolu s pokyny k povrchu. Pracovní listy stavby zaznamenávají zkoušku, první mytí a předání. Při změně komponenty systému postup aktualizovat.

Doporučení: Určit jeden běžný postup pro každý povrch a alternativy ponechat pro zjištěné problémy. Vyhnout se improvizovaným záměnám skupin čističů.